



Associazione D.S.C.

Documentazione, Storia, Cultura.


Archivio cronologico newsletter clicca [qui](#)

Newsletter 2020-11 – Lancia Fulvia Sport prima serie. Perdita acqua dal rubinetto di scarico.

Dopo aver scaricato il liquido di raffreddamento per una riparazione al radiatore, il rubinetto di scarico ha una piccola perdita di alcune gocce al giorno, che prima non c'era.

L'inconveniente è dovuto al ricoprimento, piuttosto modesto, di solo due o tre millimetri fra le superfici di bronzo, che diventa insufficiente se le superfici non sono più perfettamente levigate e a contatto, come nel caso del rubinetto nuovo.

Un possibile rimedio è quello di modificare il fondo corsa a rubinetto chiuso per aumentare il ricoprimento delle superfici piene.

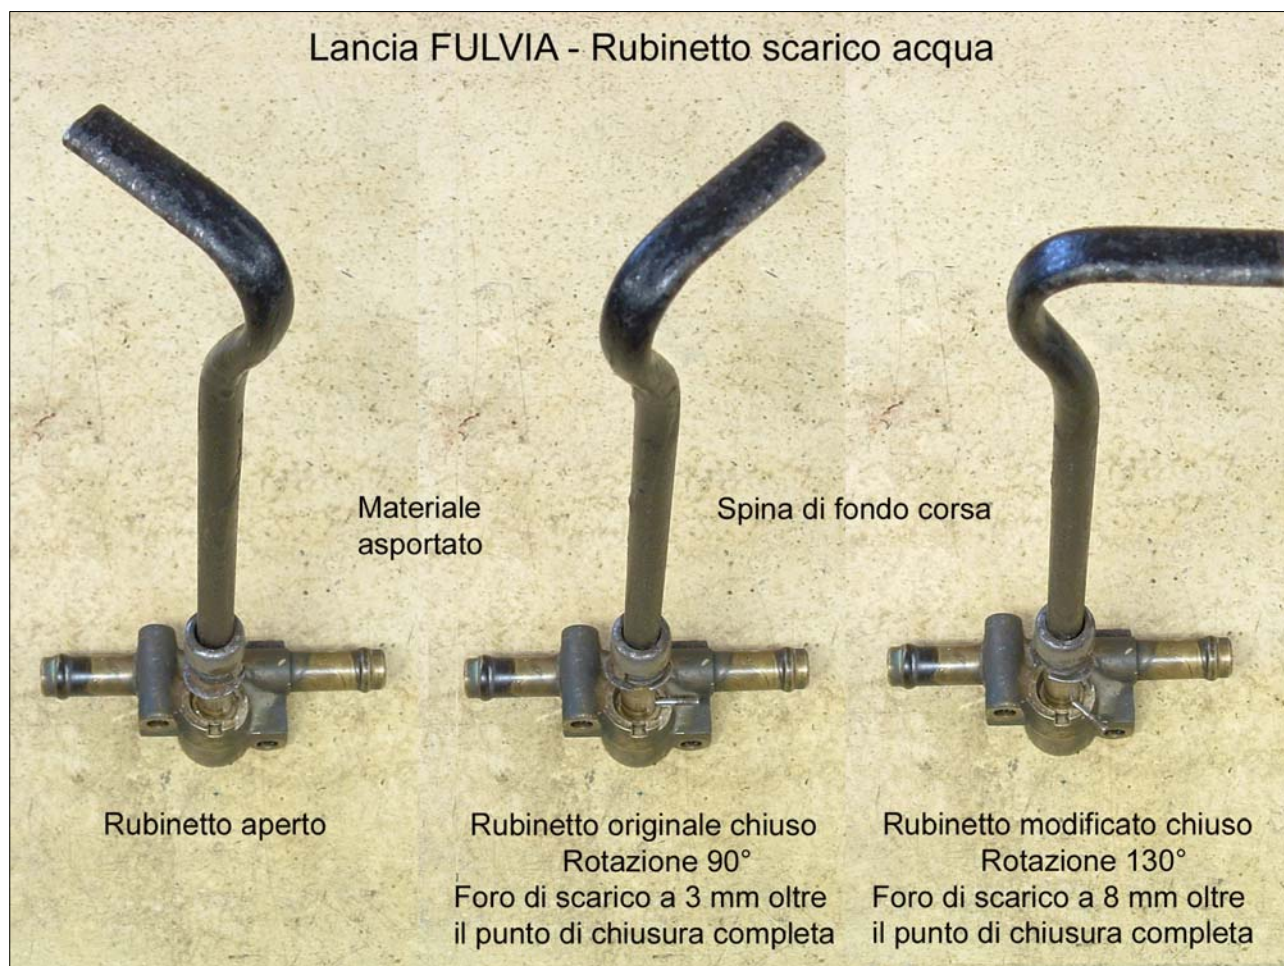

Per scaricare il documento che descrive dettagliatamente questo intervento clicca [qui](#)

Dimensione documento 2 pagine - Formato A4.

Modalità di utilizzo: **Gratuito online.**

Se non siete interessati a ricevere informazioni dalla Associazione DSC, cliccate [qui](#)